

SEZAKO[®]

Ekologické služby

Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace

tel.: +420 731 617 150

jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

IMOS Brno a.s., Obec Předslav

Zakázka

Název zakázky:
Číslo zakázky:
Identifikace zakázky:
Datum zakázky:
druh zakázky:
Místo inspekce:
Inspekční odbočka:
Dodavatel:

Pozemek

Číslo pozemku:
Číslo objektu:
Označení pozemku:
pozemek ulice:
PSČ nemovitosti:
Místo nemovitosti:
Použití nemovitosti:

Správa

Kompetence:
oddělení správy:
Oddělení správy domů:
Oddělení stavebního dozoru:
Stavební oddělení:
Číslo pracoviště provádění stavby:
Oblast kompetence:
Spisová značka:
povinnost odstranit odpadní vodu:
Vodoprávní úřad:
Odbočka povoleného vstupu:
Komentář:

IMOS Brno a.s., Obec Předslav

Geometrie

Systém souřadnic (výška):

Systém souřadnic (délka):

Kmenové údaje úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8

horní šachta ŠA3-9

dolní šachta ŠA3-8

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 28,30 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředíDruh odpadní vody /
médiu

Druh odpadní vody

WGS

Vzdálenost podz.
vody

Ochrana vody

Druh půdy

OstatníStaré označení
objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8

horní šachta ŠA3-9

dolní šachta ŠA3-8

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 28,30 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 28,30 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-9
009	00:00:59	6,00	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
010	00:02:15	14,90	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8

horní šachta ŠA3-9

dolní šachta ŠA3-8

Inspekce 22.09.2022**Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 28,30 m**Vzdál. referenčního bodu** Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Datový nosič**

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
011	00:02:45	15,60	BCA.A.B		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:04:36	28,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-8
012	00:05:02	28,30	BBF.C		Poz: 7 - 12; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží

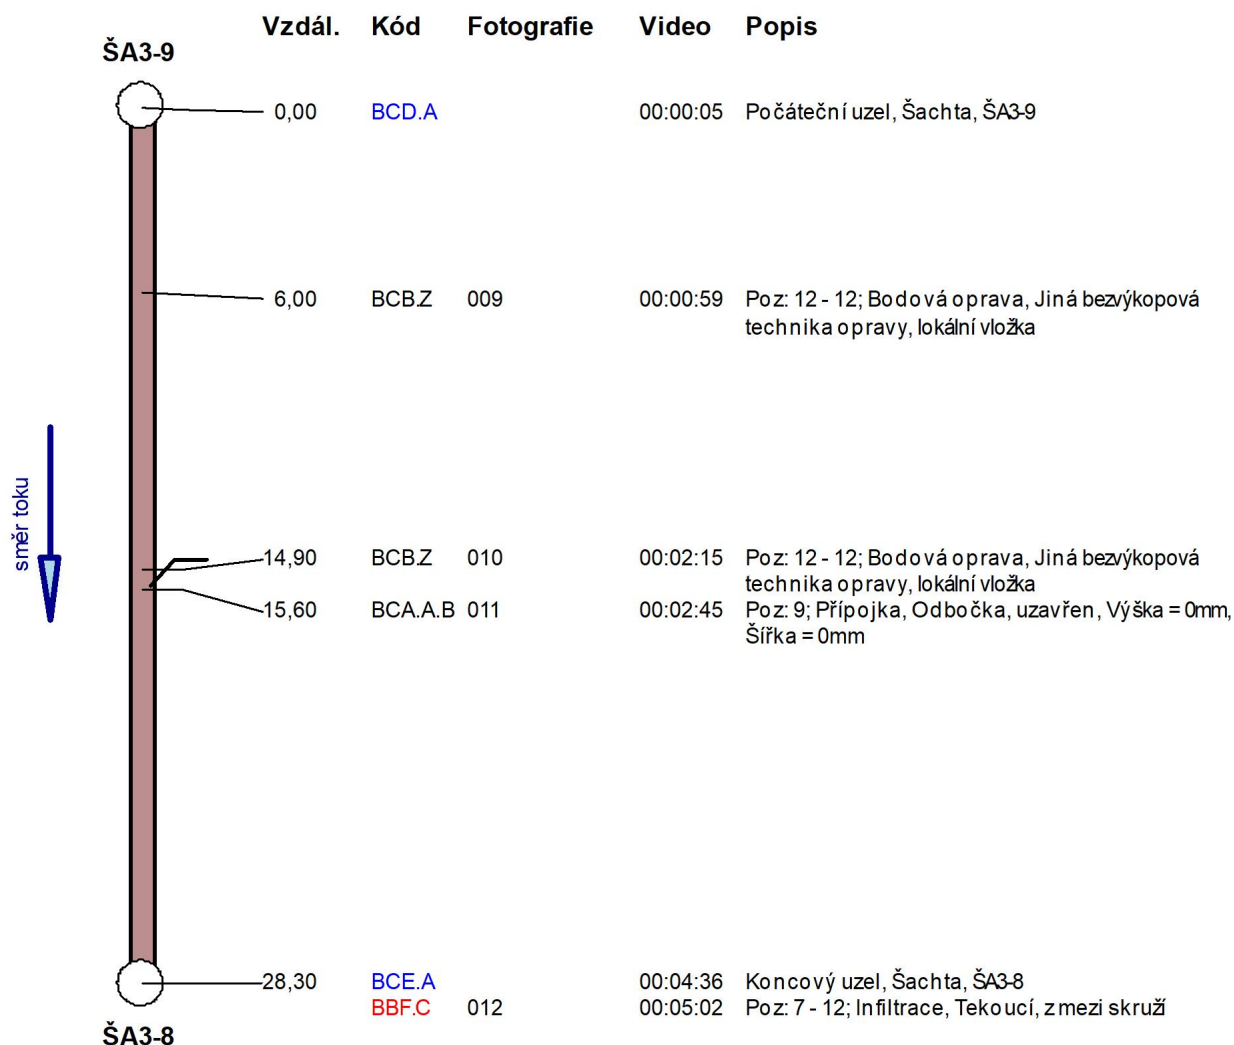
Grafika úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**Datum insp** 22.09.2022**horní šachta** ŠA3-9**Druh kanalizace** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu**dolní šachta** ŠA3-8**Kmenová data**

Délka úseku 28,30 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 28,30 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**horní šachta** ŠA3-9**dolní šachta** ŠA3-8**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie 009**Video** 00:00:59**Vzdál. ve směru tok** 6,00 m**Stav** BCB.Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

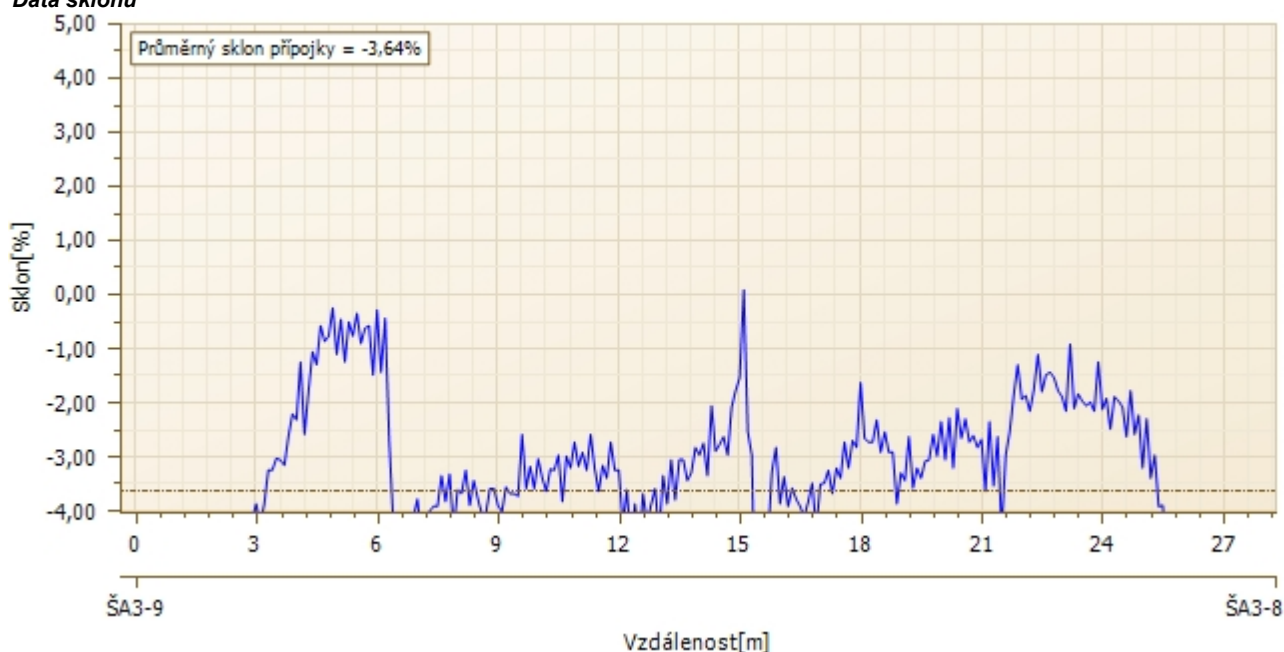
Fotografie 010**Video** 00:02:15**Vzdál. ve směru tok** 14,90 m**Stav** BCB.Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**horní šachta** ŠA3-9**dolní šachta** ŠA3-8**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,
Výška = 0mm, Šířka = 0mm**Fotografie** 011**Video** 00:02:45**Vzdál. ve směru tok** 15,60 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**Poz: 7 - 12; Infiltrace, Tekoucí, z
mezi skruží**Fotografie** 012**Video** 00:05:02**Vzdál. ve směru tok** 28,30 m**Stav** BBF.C**Pozice** 7 - 12**Datový nosič**

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-9	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-8	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	28,30 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-9	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-8	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	28,30 m

Výškový profil

